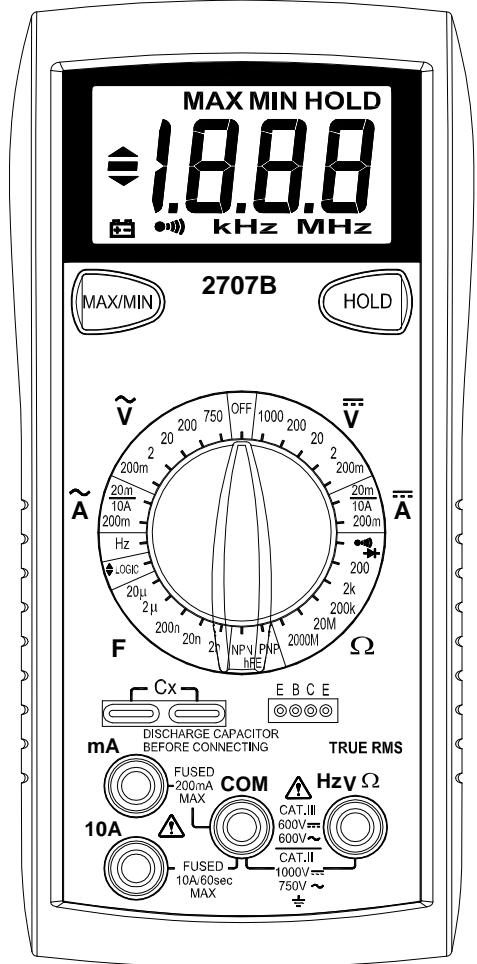




## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO MODELO 2707B MULTIMETRO DIGITAL



### INFORMACION DE SEGURIDAD

La siguiente información relativa a la seguridad deben ser observadas para garantizar la máxima seguridad personal durante la operación de este metro:

Utilice el medidor sólo como se especifica en este manual o la protección prevista en el metro podría verse afectada.

Pruebe de que el medidor en un voltaje conocido antes de usarlo para determinar si está presente la tensión peligrosos.

No utilice el medidor si el medidor o los conductores de prueba parecen dañados, o si sospecha que el medidor no está funcionando correctamente.

Nunca esté conectado a tierra cuando este tomando mediciones eléctricas. No toque las tuberías de metal expuesto, puntos de venta, accesorios, etc, que podrán estar conectados a tierra. Mantenga su cuerpo aislados de tierra mediante el uso de ropa seca, zapatos de goma, alfombras de caucho, o cualquier material aislante aprobado.

Apague la potencia al circuito bajo prueba antes de cortar, quitar soldadura, o romper el circuito. Pequeñas cantidades de corriente pueden ser peligrosas.

Tenga cuidado cuando se trabaja con mas de 60V de CD o 30 V CA rms. Esas tensiones plantean un peligro de choque.

Al utilizar las sondas, mantenga los dedos detrás del dedo de la mano de los guardias de las sondas.

La medición de tensión que excede los límites del multímetro puede dañar el medidor y el operador se puede de exponer a un peligro de choque. Siempre reconozca los límites de voltaje en el frente del medidor.


### ESPECIFICACIONES

**Pantalla:** 3 ½ dígitos, pantalla de cristal líquido (LCD) con un máximo de la lectura de 1999.

**Polaridad:** Automática, positiva implícita, indicación de polaridad negativa.

**Overrange:** (OC) o (-OC) aparece en pantalla.

**Cero:** Automatico.

**Indicación de batería baja:** El "  " aparece cuando el voltaje de la batería cae por debajo del nivel de funcionamiento.

**Tipo de Medición:** 2.5 veces por segundo, nominal.

**Entorno operativo:** 0°C a 50°C a <70% de humedad relativa.

**Temperatura de almacenamiento:** -20°C a 60°C, de 0 a 80% de humedad relativa.

**Precisión:** Dicho de precisión a 23°C ± 5°C, <75% de humedad relativa.

**Coefficiente de temperatura:** 0.1 x (exactitud especificada) por °C.

(°C a 18°C, 28°C a 50°C).

**Altitud :** 6562 pies (2000m).

**Potencia:** El único estándar de la batería de 9 voltios, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.

**La duración de la batería:** 150 horas típico con carbono-zinc.

**Dimensiones:** 165mm (H) x78mm (W) x42.5mm (D).

**Peso:** aprox. 10.0 oz (285g) incluyendo funda.

**Accesorios:** Un conjunto conductores de prueba, un fusible de repuesto, batería de 9V (instalada), y Manual de instrucciones.

#### VOLTIOS CD

**Rangos:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V

**Resolución:** 0.1mV

**Precisión:** ± (0.8% lectura + 1dgt)

**Impedancia de entrada:** 10MΩ

**Protección de sobrecarga:** 1000VCD o 750VCA rms 600VCD/CA rms 15 segundos en rango 200mV

#### VOLTIOS CA (TRUE RMS) (50Hz - 500Hz)

**Rangos:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

**Resolución:** 0.1mV

**Precisión:**

± (1.5% lectura + 8dgts) sobre rangos de 200mV a 20V

± (2.0% lectura + 8dgts) en 200V,750V gamas

**Impedancia de entrada:** 10MΩ

**Factor de cresta:** ≤3

**Protección de sobrecarga:** 1000VCD o 750VCA rms 600VCD/CA rms 15 segundos en rango 200mV

#### Corriente

**Rangos DC:** 20mA, 200mA, 10A

**Resolución CD:** 10uA

**Precisión CD:**

± (1.0% lectura + 1dgt) en rangos de 20mA a 200mA

± (3.0% lectura + 3dgts) en la gama 10A

**DC Input protección:** 0.5A/500V rápido golpe de fusibles de cerámica 10A/600V fusibles rápido de cerámica

**Rangos AC:** 20mA, 200mA, 10A (TRUE RMS) (50Hz ~ 500Hz)

**AC Resolución:** 10uA

**AC Precisión:**

± (2.0% lectura + 8dgts) en rangos de 20mA a 200mA

± (3.5% lectura + 8dgts) en la gama 10A

**Protección de entrada CD:** 0.5A/500V fusibles rápido de cerámica

10A/600V fusibles rápido de cerámica

**Entrada 10ACA & CD:** 10A máximo durante 60 segundos Seguidos

#### RESISTANCE

**Rangos:** 200Ω, 2kΩ, 200kΩ, 20MΩ, 2000MΩ

**Resolución :** 0.1Ω

**Precisión :**

± (1.0% rdg + 4dgts) on 200Ω to 200kΩ ranges

± (2.0% rdg + 4dgts) on 20MΩ range

± [(5.0% rdg - 10dgts) +10dgts] on 2000MΩ range

**Voltios circuito abierto:** 0.3Vcd típica, (3.0Vcd en rangos de 200Ω, 2000MΩ)

**Protección de sobrecarga:** 500VCD o CA rms

#### CONTINUIDAD

**Indicación audible:** Menos de 100Ω

**Tiempo de respuesta:** 100ms

**Protección de sobrecarga:** 500VCD o CA rms

#### PRUEBA de DIODO

**Corriente de prueba:** aprox. 1.0mA

**Precisión:** ± (1.5% lectura + 3dgts)

**Voltios circuito abierto:** 3.0Vcd típico

**Protección de sobrecarga:** 500VCD o CA rms

#### CAPACITANCE

**Rangos:** 2nF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF

**Resolución:** 1pF

**Precisión:** ± (4% lectura + 10dgts)

Aprobación de la gestión del condensador antes de conectar

#### TRANSISTOR hFE

**Rango:** 0-1000

**Base actual:** 10uAcd aprox. (VCC = 3.0Vcd)

#### FRECUENCIA (Autoranging)

**Rangos:** 2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 20MHz

**Resolución:** 1Hz

**Precisión:** ± (0.1% lectura + 3dgts)

**Sensibilidad:** 2.0V RMS min

**Mínimo ancho de pulso:** 25ns

**Ciclo de límites:**> 30% y <70%

**Protección de sobrecarga:** 500VCD o CA rms

#### PRUEBA DE LÓGICA

**Umbral:** Lógica alta (2.8 ± 0.8V)

Lógica baja (0,8 ± 0.5V)

**Indicación:** 40 msec pitido en la lógica baja

**Protección de sobrecarga:** 500VCD o CA rms

#### OPERACIÓN

Antes de tomar cualquier medida, lea la sección de Información sobre Seguridad. Siempre examine el instrumento para para daños, la contaminación (exceso de suciedad, grasa, etc) y defectos. Examine los conductores de prueba para agrietados o rotos aislamiento. Si alguna de la condiciones existe no intente realizar las mediciones.

#### Entrada zumbador de aviso

El medidor tiene un zumbador que avisa al usuario cuando el conductor de prueba está en el actual jack mientras que el medidor se encuentre conectado a hacer una medición de tensión. Otra característica de seguridad para proteger el medidor y usted.

#### Retención de Datos

Oprime el botón [HOLD] para bloquear la lectura en la pantalla, y lo liberan al presionar el botón de nuevo.

#### MAX / MIN

Oprime MAX / MIN una vez para comenzar a grabar MIN y MAX.

Oprime MAX / MIN para seleccionar lectura actual MIN o MAX.

Oprima durante 2 segundos para salir MAX / MIN función.

#### Las mediciones de voltaje

- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Seleccione la Función / Rango de cambio al tipo deseado de voltaje (CA o CD) y la variedad. Si la magnitud de la tensión no es conocida, sistemáticamente cambie a una escala mayor y reduzca el rango a una manera satisfactoria hasta que se obtenga la lectura adecuada.
- Conecte los conductores de prueba al dispositivo o circuito con que se mide.
- Para mostrar polaridad negativa, un (-) se demuestra; polaridad positiva es implicado.

#### Las mediciones de Corriente

- Conecte el conductor rojo de prueba a la (tC, mA o 10A) jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Seleccione la Función / Rango para cambiar de los rangos de CD a CA.
- Elimine el poder del circuito bajo prueba y abra el circuito normal de ruta donde la medición es que se deben tomar. Conecte el medidor en serie con el circuito.
- Aplicar y poder leer el valor de la exhibición.


#### Mediciones de Resistencia y Continuidad ← Spanish translation?

- Seleccione la Función / Rango cambiar a la resistencia deseada gama.
- Elimine el poder de los equipos bajo prueba.
- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Toque las sondas a los puntos de prueba. En ohmios, el valor indicado en la pantalla es el valor medido de la resistencia. En la continuidad de prueba, el zumbador suena continuamente, si la resistencia es inferior a 100Ω.

#### Nota al utilizar el Rango de 2000MΩ

La gama de 2000MΩ tiene fijo una cuenta de 10 compensado en la lectura. Cuando los conductores de prueba están en cortocircuito en esta gama, el medidor mostrará 010. Esta lectura residual debe restarse de la lectura. Por ejemplo, al medir 1100MΩ en la gama 2000MΩ, la pantalla se lee 1100, de las que el 10 residual se resta para obtener la resistencia de 1100MΩ.

#### Prueba de Diodo

- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Seleccione la Función / Rango a al posición de "  ".

- Elimine el poder de los equipos bajo prueba. Exteriores voltaje a través de los componentes causas lecturas no válidas.
- Toque las sondas al diodo. Una caída de tensión hacia adelante-es de unos 0.6V (típico para un diodo de silicio).
- Reverse sondas. Si el diodo es bueno, el "OL" se muestra. Si el diodo está e n cortocircuito, "000" u otro número aparece en la pantalla.
- Si el diodo está abierto, el "OL" se muestra en ambas direcciones.

#### Mediciones de Capacitancia

- Seleccione la Función / Rango a el rango de capacitancia deseado.
- Nunca aplique una tensión externa a el enchufe de Cx. Daño al medidor puede ser el resultado.
- Conecte el condensador directamente en el enchufe de Cx.
- Lea la capacitancia directamente de la pantalla.

 
 
#### Mediciones de Transistor hFE

- Seleccione la Función / Rango a la deseada gama hFE (PNP o el tipo de transistor NPN).
- Nunca aplicar una tensión externa a el enchufe hFE. Daño al medidor puede ser el resultado.
- Conecte el transistor directamente en el enchufe de hFE. Los enchufes han sido etiquetados E, B, y C para emisor, la base, y el colector.
- Lea el valor de hFE del transistor directamente de la pantalla.

#### Las mediciones de frecuencia

- Selecione la Función / Rango de "Hz".
- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Conecte los conductores de prueba al punto de medida y leer la frecuencia de la pantalla.

#### Mediciones de Lógica

 
- Selecione la Función / Rango a la posición "LOGICA".
- Conecte el conductor rojo de prueba a la "V Ω" jack y el conductor negro de prueba a la "COM" jack.
- Conecte el conductor rojo de prueba al punto de prueba y el conductor negro al buss común de la lógica de circuito.
- El símbolo de "  " en la pantalla indica la lógica TTL de alta y un "  " indica una baja lógica TTL. Ambos indicadores son de cuando el punto de medición se alterna de alta y baja.

## MANTENIMIENTO

#### ADVERTENCIA

Eliminar conductores de prueba antes de cambiar la batería o fusible o realización de cualquier servicio.

#### Reemplazo de baterías

La potencia es suministrada por una batería de 9 voltios. (NEDA 1604, IEC 6F22). El "  " aparece en pantalla, cuando el reemplazo es necesario. Para sustituir la batería, quitar los tres tornillos de la parte posterior del medid or y el ascensor frente a la parte delantera caso. Extraiga la batería caso de la parte inferior.

#### Reemplazo de fusibles

Si las mediciones actuales no son posibles. Horas de soplado de fusibles de protección de sobrecarga. Para el acceso a los fusibles, quitar los tres tornillos de la parte posterior del medidor y el ascensor frente a la parte delantera caso. Sustituir F1 sólo con el tipo original 0.5A/500V, actuando rápida de fusibles de cerámica, 6.35x32mm. Sustituir F2 sólo con el original 10A/600V tipo, que actúan rápido de fusibles de cerámica, 6.35x25.4mm.


#### Limpieza





Limpie el caso con un paño húmedo y detergente suave. No utilice productos abrasivos o disolventes. La humedad o la suciedad en los terminales pueden afectar a las lecturas.



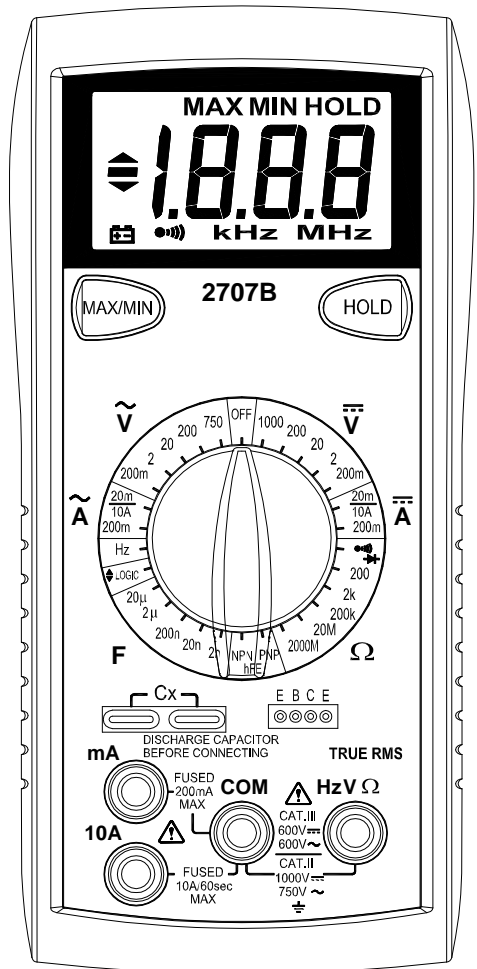
**Seguridad:** Cumple con IEC61010-1 (EN61010-1), CATII 1000V, CATIII 600 V, clase II, grado de contaminación 2 Salas de uso.
**CATII:** De las mediciones realizadas en los circuitos conectados directamente a la instalación de baja tensión.
**CAT III:** para las mediciones realizadas en la construcción de la instalación.
EMC: Cumple con EN61326.

Los símbolos utilizados en este instrumento son:

 Precaución, refiérase a los documentos que la acompañan

 Equipos protegidos a lo largo de doble aislamiento (clase II)
 Corriente alterna
 Corriente Directa
 Tierra

# Manuel d’utilisation Modèle 2707B Multimètre Numérique 2000 points TRMS



## PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Les prescriptions de sécurité ci dessous sont à suivre scrupuleusement afin de garantir la sécurité de l'utilisateur:

N'utiliser votre appareil que dans le domaine d'utilisation défini dans ce manuel. Dans le cas contraire les protections pourraient être endommagées.

Toujours tester votre appareil sur une tension connue avant de l'utiliser pour une mesure de tension.

Ne pas utiliser votre appareil o uses cordons vous semblent endommagés.

Ne jamais vous mettre à la terre lorsque vous faites des mesures de tension. Ne jamais toucher des parties métalliques qui pourraient être reliées à la terre lors d'une mesure. Dans la mesure du possible, isolez-vous de la terre par des chaussures, vêtements ou gants appropriés.

Pensez à couper le courant avant d'ouvrir un circuit ou d'intervenir sur celui-ci. Même un faible potentiel peut être dangereux.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous intervenez sur des tensions supérieures à 60V DC ou 30V AC eff.

Lorsque vous utilisez des pointes de touche, ne jamais mettre les doigts au delà des anneaux de garde.

Mesurer des tensions ou grandeurs au delà des limites de l'appareil peut endommager les protections, endommager votre appareil et mettre en danger la sécurité de l'utilisateur. Assurez vous de connaître les limites de votre appareil, avant utilisation.


## SPECIFICATIONS

Affichage: 3½ digits (LCD) avec un affichage de 1999 maximum

Polarité: Automatique, avec indication du signe moins.

Dépassement: (OL) ou (-OL) est affiché.

Zéro: Automatique.

Indication de pile usée: le symbole "  "est affiché lorsque la pile est usée et qu'il faut la remplacer.

Cadence de mesure: 2.5 fois/s (typique)

Température de fonctionnement: 0°C à 50°C avec HR < 70%.

Température de stockage: -20°C à 60°C, HR de 0 à 80%.

Précision: donnée à 23°C ±5°C, HR < 75%.

Coefficient de température: 0.1 x (précision) par °C. (°C < 18°C, et de 28°C à 50°C).

Altitude: utilisation jusqu'à 2000m.

Alimentation: pile 9 V t type NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.

Autonomie: 150 heures typique.

Dimensions: 165mm (H) x 78mm (W) x 42.5mm (D).

Masse: environ 285g avec gaine

Accessoires: jeu de cordons, fusible de rechange, pile (9V) installée, manuel.

## TENSIONS DC

**Gammes:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V

**Résolution:** 0.1mV

**Précision:** ± (0.8% + 1 dgt)

**Impédance d'entrée:** 10MΩ

**Protection:** 1000VDC ou 750VAC eff.

600VDC/AC eff. 15 secondes max. sur gamme 200mV

## TENSIONS AC (TRUE RMS AC) (50Hz - 500Hz)

**Gammes:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

**Résolution:** 0.1mV

**Précision:**

± ( 1.5% + 8 dgts) de 200mV à 20V

± ( 2.0% + 8 dgts) sur 200V, 750V

**Facteur de crête:** ≤3

**Impédance d'entrée:** 10MΩ

**Protection:** 1000VDC ou 750VAC eff.

600VDC/AC eff. 15 secondes max. sur gamme 200mV

## COURANTS DC

**Gammes:** 20mA, 200mA, 10A

**Résolution:** 10uA

**Précision:**

± ( 1.0% + 1 dgt) sur 20mA et 200mA

± ( 3.0% + 3 dgts) sur 10A

**Protection:** fusible F0.5A/500V type rapide céramique

Fusible F10A/600V type rapide céramique

**Entrée 10A:** 10A pendant 60 secondes maximum suivi d'une période sans

courant de 10minutes minimum

## COURANTS AC (TRUE RMS AC) (50Hz ~ 500Hz)

**Gammes:** 20mA, 200mA, 10A

**Résolution:** 10uA

**Précision:**

± ( 2.0% + 5 dgts) sur 20mA et 200mA

± ( 3.5% + 5 dgts) sur 10A

**Protection:** fusible F0.5A/500V type rapide céramique

Fusible F10A/600V type rapide céramique

**Entrée 10A:** 10A pendant 60 secondes maximum suivi d'une période sans

courant de 10minutes minimum

## RESISTANCE

**Gammes:** 200Ω, 2kΩ, 200kΩ, 20MΩ, 2000MΩ

**Résolution:** 0.1Ω

**Précision:**

± ( 1.0% + 4 dgts) de 200Ω à 200kΩ

± ( 2.0% + 4 dgts) sur 20MΩ

± [ (5.0% - 10 dgts) +10dgts] sur gamme 2000MΩ

**Tension en circuit ouvert:** 0.3Vdc typique (3.0Vdc sur 200Ω,2000MΩ)

**Protection:** 500VDC ou AC eff.

## TEST DE CONTINUITÉ

**Buzzer:** pour R< 100Ω

**Temps de réponse:** 100ms

**Protection:** 500VDC ou AC eff

## TEST DIODE

**Courant de test:** environ 1.0mA

**Précision:** ±(1.5% + 3dgts)

**Tension en circuit ouvert:** 3.0V typique

**Protection:** 500VDC ou AC eff.

## MESURES DE CAPACITE

**Gammes:** 2nF, 20nF, 200nF, 2uF, 20uF

**Résolution:** 1pF

**Précision:** ±(4% + 10 dgts)

Il est impératif de décharger les condensateurs avant mesure.

## TEST TRANSISTOR hFE

**Gamme:** 0 ~ 1000

**Courant de base:** 10µAdc environ (Vdc = 3.0Vdc)

## FREQUENCE (Gammes automatiques)

**Gammes:** 2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 20MHz

**Résolution:** 1Hz

**Précision:** ±(0.1% + 3 dgts)

**Sensibilité:** 2.0V eff. min

**Largeur d'impulsion mini:** 25ns

**Rapport cyclique mini:** >30% et <70%

**Protection:** 500VDC ou AC eff.

## TEST LOGIC

**Seuil:** Seuil Hi – haut- (2.8 ±0.8V) – affichage de “▲”

Seuil Lo – bas - (0.8 ±0.5V) – affichage de “▼”

**Indication:** Beep sonore de 40ms pour niveau bas (Lo)

**Protection:** 500VDC ou AC eff.

## MISE EN OEUVRE

Avant toute mesure, assurez-vous d'avoir pris connaissance des Prescriptions de Sécurité. Toujours vérifier que l'appareil et ses cordons ne sont pas endommagés. Si vous avez le moindre doute, ne pas effectuer de mesure.

## Alerte sonore pour cordons mal positionnés

Le multimètre dispose d'une alarme sonore si vous avez un cordon branché dans la borne mA ou A et si le commutateur est sur une mesure de tension. Dans ce cas vérifiez impérativement le branchement.

## Fonction HOLD

Appuyer sur la touche [HOLD] pour figer l'affichage (HOLD). Un nouvel appui permet un retour à un affichage normal.

## MAX/MIN

Press MAX/MIN once begin recording MIN and MAX.

Press MAX/MIN to select current reading MIN or MAX.

Hold down for 2 seconds to exit MAX/MIN function.

## Mesures de tension

1. Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
2. Positionner le commutateur sur la gamme appropriée en DC ou AC. Toujours commencer par la gamme la plus élevée si vous ne connaissez pas la valeur à mesurer.
3. Brancher les cordons sur votre application.
4. Lire le résultat sur l'afficheur LCD. La polarité est indiquée avec le signe (-) en DC

## Mesures de courant

1. Brancher le cordon rouge à la borne mA ou 10A, et le cordon noir à la borne "COM".
2. Positionner le commutateur sur la gamme appropriée en DC ou AC.
3. Assurez-vous que le circuit à mesurer est hors tension et branchez vos cordons en série dans ce circuit.
4. Mettre sous tension et lire le courant sur l'afficheur LCD

 
## Mesures de résistance et continuité

1. Positionner le commutateur rotatif sur la gamme appropriée de résistance ou continuité.
2. Assurez-vous que le dispositif à mesurer soit hors tension.
3. Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
4. Branchez les cordons à votre application ou tester par contact avec les pointes de touche. En test de continuité, le buzzer est actif pour R<100 ohms.

## Utilisation de la gamme 2000MΩ

La gamme 2000MΩ a un offset fixe de 10 points de mesure, c'est à dire qu'en court-circuitant les pointes de touché, l'afficheur indique 010. Cet offset résiduel doit être systématiquement soustrait du résultat de mesure. Par exemple, une mesure de résistance de 1100MΩ sur cette gamme 2000MΩ,se traduira par l'affichage de 1110. Il faudra alors soustraire 10 pour obtenir la valeur réelle de 1100MΩ.

## Test Diode

1. Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
2. Positionner le commutateur sur “  ”.
3. Assurez-vous que le dispositif à mesurer soit hors tension, afin de ne pas fausser la mesure.
4. Tester la diode à l'aide des pointes de touché: le sens passant d'une diode silicium fait apparaître une tension de 0.6V (typique)
5. Une diode ouverte ou sens bloqué se traduira par un affichage "OL". Une

diode en court-circuit se traduira par un affichage “000” ou proche de 0.

6. Remarque: une diode ouverte donne un affichage “OL” dans les 2 sens

## Mesures de capacité

1. Positionner le commutateur sur la fonction et gamme appropriée.
2. Ne jamais appliquer une tension sur les griffes du capacimètre Cx. Votre appareil pourrait être endommagé.
3. Insérer le condensateur dans les griffes Cx.
4. Lire la valeur sur l'afficheur.

## Mesures de hFE sur les transistors

1. Positionner le commutateur sur la fonction et gamme de hFE (transistor PNP ou NPN).
2. Ne jamais appliquer une tension sur les contacts hFE. Votre appareil pourrait être endommagé.
3. Enfiler le transistor sur le support hFE, en respectant la position pour la base (B), l'émetteur € et le collecteur(C)
- 4.Lire la valeur du hFE.

## Mesures de fréquence

1. Positionner le commutateur sur "Hz"
2. Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ" et le cordon noir à la borne "COM".
3. Brancher sur votre application et lire la fréquence sur l'afficheur. Le changement de gamme est automatique.

## Niveaux logiques

 
1. Positionner le commutateur sur "LOGIC".
2. Brancher le cordon rouge à la borne "VΩ", et le cordon noir à la borne "COM".
3. Toucher avec la point de touche rouge le point à tester et mettre le cordon noir à la masse du bus logique.
4. L'affichage de “▲” indique un niveau TTL haut, tandis que l'affichage de “▼” indique un niveau TTL bas. L'affichage simultané des 2 symboles indique que le niveau TTL change.

## MAINTENANCE

### ATTENTION - DANGER

Il est impératif de débrancher les cordons avant toute opération maintenance – Risque de choc électrique.

## Remplacement de la pile

Votre multimètre utilise une pile 9V. (NEDA 1604, IEC 6F22). Lorsque le symbole "  " apparait à l'affichage il faut remplacer la pile. Assurez-vous d'avoir débranché les cordons. Dévisser le fond de boîtier et remplacer la pile. Revisser le fond de boîtier.

## Remplacement des fusibles

Si les mesures de courant ne fonctionnent pas, il faut vérifier l'état des fusibles qui assurent la protection de votre multimètre. Assurez-vous d'avoir débranché les cordons. Dévisser le fond de boîtier et vérifier les fusibles : F1 0.5A/500V, type céramique F (rapide), 6.35x32mm. F2 10A/600V, type céramique F (rapide), 6.35x25.4mm. *Attention : Ne remplacer les fusibles qu'avec le même type.*

## Nettoyage

Nettoyer périodiquement avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de solvants. Saleté et/ou humidité au niveau des douilles peuvent perturber les mesures et donner des indications fausses.




**Sécurité:** IEC61010-1 (EN61010-1), CATII 1000V, CATIII 600V, Class II, Degré de pollution 2, utilisation à l'intérieur.


**CATII / CAT III :** se reporter aux normes pour la définition des catégories d'installation


EMI: selon EN61326.

## Symboles utilisés sur l'appareil:

 Attention – Danger: se référer au manuel

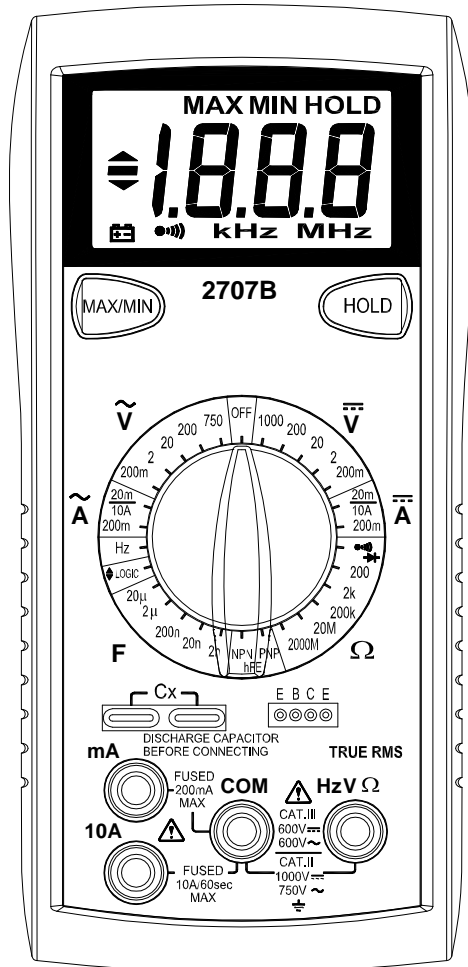
 Double isolement (Classe II)

 Courant alternatif

 Courant continu

 Terre

# BEDIENUNGSANLEITUNG DIGITAL-MULTIMETER MODELL 2707B



## SICHERHEITSMFORMATIONEN

Um ein Maximum an persönlicher Sicherheit beim Betrieb dieses Multimeters zu gewährleisten, bitte unbedingt folgende Sicherheitshinweise beachten:

Das Gerät nur nach der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Spezifikation verwenden. Ansonsten können die im Messinstrument vorhandenen Schutzmechanismen außer Kraft gesetzt sein.

Testen Sie das Multimeter zuerst mit einer bekannten Spannung, bevor Sie es dafür verwenden, das Vorhandensein von gefährlichen Spannungen zu überprüfen.

Das Multimeter nicht verwenden, wenn das Instrument oder die Prüfkabel Beschädigungen aufweisen oder wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Bei Durchführung elektrischer Messungen keine Erdung zum eigenen Körper herstellen. Niemals offen liegende, blanke Kabel, Ausgänge, Anschlüsse, Vorrichtungen, Halterungen berühren, um jeglichen Kontakt mit Erdpotential zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Körper von der Erde isoliert bleibt, indem Sie trockene Kleidung, Gummischuhe, Gummimatten oder anderes zugelassenes Isolierungsmaterial verwenden.

Schalten Sie den zu prüfenden Schaltkreis zuerst stromlos, bevor Sie ihn trennen, ablöten oder unterbrechen. Auch geringe Strommengen können gefährlich sein.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie mit Spannungen arbeiten, die über 60V Gleichstrom oder 30 V Wechselstrom Effektivwert (rms) liegen. Spannungen in dieser Höhe lösen elektrische Schläge aus.

Beim Umgang mit den Prüfspitzen die Finger bitte stets hinter der Abschirmung des Isoliergriffs halten.

Die Messung von Spannungen, die die Grenzwerte des Multimeters übersteigen, kann das Gerät beschädigen und den Bediener der Gefahr eines Stromschlags aussetzen. Beachten Sie bitte stets die auf der Vorderseite des Geräts angegebenen Spannungsgrenzwerte.

## TECHNISCHE DATEN

**Display:** 3½ -stellige Flüssigkristallanzeige (LCD) mit max. 1999 Zählimpulsen.  
**Polarität:** Automatisch, positive Polarität implizit, negative wird angezeigt.  
**Bereichsüberschreitung:** Anzeige von (OL) oder (-OL).  
**Null:** Automatisch  
**Indikator bei schwacher Batteriespannung:** Sinkt die Batteriespannung unter das Betriebsniveau, wird das Symbol angezeigt.

**Messrate:** Nennwert 2,5 Mal pro Sekunde.

**Betriebsumgebung:** 0°C bis 50°C bei einer relativen Feuchtigkeit < 70%.

**Lagertemperatur:** -20°C bis 60°C, 0 bis 80% relative Feuchtigkeit.

**Genauigkeit:** Angaben gelten für 23°C ±5°C und einer relativen Feuchte < 75%.

Temperaturkoeffizient: 0,1 x (spezifizierte Genauigkeit) pro °C. (°C bis 18°C, 28 °C bis 50°C).

**Maximale Höhenlage für den Betrieb:** 2000 m.  
**Stromversorgung:** 9-Volt-Bockbatterie, Typ NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22.  
**Batterielebensdauer:** 150 Stunden typisch für Kohle-Zink.  
**Abmessungen:** 165 mm (H) x 78 mm (B) x 42,5 mm (T).

**Gewicht:** ca. 285 g inkl. Holster.

**Zubehör:** 1 Satz Prüfkabel, 1 Stk. Ersatzsicherung, 9 V-Batterie (eingelegt) und Bedienungsanleitung.

## GLEICHSPANNUNG

**Bereiche:** 200mV; 2 V; 20 V; 200 V; 1000 V.

**Auflösung:** 0,1 mV

**Genauigkeit:** ± (0,8% des Messwerts + 1 Stelle)

**Eingangsimpedanz:** 10 MΩ

**Überlastschutz:** 1000 VDC oder 750 VAC Effektivwert

600VDC/ACrms, 15 Sekunden im 200mV Bereich

**WECHSELSPANNUNG** (echte Effektivwerte) (50 Hz - 500 Hz)

**Bereiche:** 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V

**Auflösung:** 0,1 mV

**Genauigkeit:**

± ( 1,5% des Messwerts + 8 Stellen) in den Bereichen 200mV bis 20V

± ( 2% des Messwerts + 8 Stellen) in den Bereichen 200V und 750 V

**Scheitelfaktor:** ≤3

**Eingangsimpedanz:** 10 MΩ

**Überlastschutz:** 1000 VDC oder 750 VAC Effektivwert

600VDC/ACrms, 15 Sekunden im 200mV Bereich

## STROM

**Bereiche Gleichstrom:** 20mA, 200mA, 10A

**Auflösung Gleichstrom:** 10µA

**Genauigkeit Gleichstrom:**

± ( 1,0% des Messwerts + 1 Stellen) in den Bereichen 20mA und 200mA

± ( 3,0% des Messwerts + 3 Stellen) im 10 A-Bereich

**Eingangsschutz Gleichstrom:** Flinke Keramiksicherung 0,5 A / 500 V

Flinke Keramiksicherung 10 A / 600 V

**Bereiche Wechselstrom:** 20mA, 200mA, 10A (TRUE RMS) (50Hz ~ 500Hz)

**Auflösung Wechselstrom:** 10µA

**Genauigkeit Wechselstrom:**

± ( 2,0% des Messwerts + 8 Stellen) in den Bereichen 20mA und 200mA

± ( 3,5% des Messwerts + 8 Stellen) im 10 A-Bereich

**Eingangsschutz Gleichstrom:** Flinke Keramiksicherung 0,5 A / 500 V

Flinke Keramiksicherung 10 A / 600 V

**10 A-Eingang:** 10 A für 60 Sekunden Maximum gefolgt von einer

Abkühlphase von 10 Minuten

## WIDERSTAND

**Bereiche:** 200Ω, 2kΩ, 200kΩ, 20MΩ, 2000MΩ

**Auflösung:** 0,1 Ω

**Genauigkeit:**

± ( 1,0% des Messwerts + 4 Stellen) in den Bereichen 200Ω und 200kΩ

± ( 2,0% des Messwerts + 4 Stellen) im 20MΩ-Bereich

± [ (5% des Messwerts - 10 Stellen) + 10 Stellen] im 2000MΩ-Bereich

**Leerlaufspannung:** 0,3VDC (3,0VDC in den Bereichen 200Ω und 2000MΩ)

**Überlastschutz:** 500 VDC oder AC Effektivwert

## DURCHGANGSPRÜFUNG

**Signalton bei:** unter 100Ω.

**Reaktionszeit:** 100 ms

**Überlastschutz:** 500 VDC oder AC Effektivwert

## DIODENTESTS

**Prüfstrom:** 1,0 mA (ungefähr)

**Genauigkeit:** ± ( 1,5% des Messwerts + 3 Stellen)

**Leerlaufspannung:** 3,0VDC typisch

**Überlastschutz:** 500 VDC oder AC Effektivwert

## KAPAZITÄT

**Bereiche:** 2nF, 20nF, 200nF, 2µF, 20µF

**Auflösung:** 1 pF

**Genauigkeit:** ± ( 4,0% des Messwerts + 10 Stellen)

## TRANSISTOR hFE

Bereich: 0 ~ 1000

Basisstrom: 10µAdc ungefähr. (Vdc = 3.0Vdc)

## FREQUENZ (automatisch Bereichswahl)

**Bereiche:** 2kHz, 20kHz, 200kHz, 2MHz, 20MHz

**Auflösung:** 1 Hz

**Genauigkeit:** ± ( 0,1% des Messwerts + 3 Stellen)

**Empfindlichkeit:** 2.0V RMS min

**Minimum Impulsbreite:** > 25 ns

**Tastverhältnis (Duty Cycle)-Grenzen:** > 30% und < 70%

**Überlastschutz:** 500 VDC oder AC Effektivwert

## LOGIC TEST

**Threshold:** Logic Hi (2.8 ±0.8V)

Logic Lo (0.8 ±0.5V)

**Anzeige:** 40 msec beep bei Logic "Low"

**Überlastschutz:** 500 VDC oder AC Effektivwert

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG / BETRIEB

Bevor Sie Messungen durchführen, lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherheitsinformationen. Überprüfen Sie das Instrument stets auf Beschädigungen, Schmutz (übermäßige Verschmutzungen, Fett usw.) und Defekte. Überprüfen Sie die Isolierung der Messleitungen auf Risse oder Abnutzungserscheinungen. Das Messgerät auf keinen Fall verwenden, wenn irgendwelche ungewöhnliche Bedingungen vorliegen.

### Akustisches Warnsignal bei falscher Buchsenbelegung

Das Messgerät verfügt über einen Summer, der den Benutzer warnt, wenn sich die Messleitung in der Strombuchse befindet und das Gerät zur Spannungsmessung eingestellt ist. Das ist ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal für Ihre Sicherheit und zum Schutz des Geräts.

### Data Hold

Die Taste [HOLD] drücken um den Messwert auf dem Display "einzufrieren", die erneutes drücken wird die Messung fortgesetzt.

### MAX / MIN

Bei „MAX“ wird der Maximalwert der Messung angezeigt. Bei „MIN“ ist der Minimumwert der Messungen abzulesen. "MAX/MIN" erscheint auf dem LCD und blinkt, um den Wert anzuzeigen, der gerade gemessen wird. Nach Beendigung der Messung drücken Sie die MAX/MIN-Taste länger als 2 Sekunden, um den Modus zu verlassen.

### Spannungsmessungen

- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten Spannungstyp (AC oder DC) und den Bereich einstellen. Ist die Größe der Spannung nicht bekannt, den Schalter auf den größten Bereich einstellen und dann reduzieren, bis ein zufriedenstellender Messwert erreicht ist.
- Die Messleitungen an das zu messende Gerät oder den zu messenden Schaltkreis anschließen.
- Für Gleichspannung (DC) wird für negative Polarität das Zeichen (-) angezeigt; positive Polarität ist implizit.

### Strommessungen

- Die rote Messleitung an die Buchse „mA oder 10A“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den Bereich AC oder DC einstellen.
- Stromversorgung des zu messenden Schaltkreises abschalten und die normale Leiterbahn öffnen, an der die Messung vorgenommen werden soll. Das Multimeter mit dem Schaltkreis in Reihe schalten.
- Den Strom einschalten und den Wert auf dem Display ablesen.

### Widerstandsmessungen / Durchgangsprüfung

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten Widerstandsbereich einstellen oder Durchgangsprüfung
- Die Stromquelle des zu messenden Geräts abschalten.
- Die rote Messleitung an die Buchse „V Ω“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Die Messleitungen an die Messpunkte anschließen und den Wert vom Display ablesen. Bei Durchgangsprüfung ertönt der Summer, wenn der Widerstand unter einem Wert von ca. 100Ω liegt

### Anmerkung bei Messungen im 2000MΩ Bereich

Der 2000MΩ hat einen festen 10er Offset beim ablesen. Wenn die Messleitungen kurzgeschlossen sind, zeigt die Anzeige „010“. Dieser Wert muss von dem Messwert abgezogen werden. Zum Beispiel, wenn 1100MΩ im 2000MΩ Bereich gemessen werden, zeigt das Display 1100 an, Von diesem Wert müssen die restlichen 10 abgezogen werden, um den aktuellen Wert von 1100MΩ zu erhalten.

### Diodentests

- Die rote Messleitung an die Buchse „V Ω“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf die Position einstellen.
- Die Stromquelle des zu messenden Schaltkreises abschalten. Externe Spannungen um die Komponenten herum führen zu fehlerhaften Messwerten.
- Die Diode mit den Prüfspitzen berühren. Der Vorwärts-Spannungsabfall liegt bei ca. 0,6 V (typisch für eine Silikon-Diode).
- Prüfspitzen vertauschen. Wenn die Diode in Ordnung ist, wird „OL“ angezeigt. Ist die Diode kurzgeschlossen, wird „000“ oder eine andere Zahl ange-

zeigt.

6. Ist die Diode offen, wird „OL“ in beiden Richtungen angezeigt.

### Kapazitätsmessungen

*Den Kondensator bitte vor der Messung entladen!*

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten Kapazitätsbereich einstellen.
- Niemals eine Spannung an die Cx-Buchsen anlegen, das Messgerät könnte beschädigt werden.
- Den Kondensator direkt in die Cx-Buchsen stecken.
- Die Kapazität direkt auf dem Display ablesen.

### Transistor hFE Messungen

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf den gewünschten hFE-Bereich einstellen (PNP oder NPN Transistoren)
- Niemals eine Spannung an die hFE-Buchsen anlegen, das Messgerät könnte beschädigt werden.
- Den Kondensator direkt in die hFE-Buchsen stecken. Die Buchsen sind mit E, B und C markiert für "emitter", „base“, und „collector“.
- Den Transistor hFE direct von der Anzeige ablesen.

### Frequenzmessungen

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf die Position „Hz“ einstellen.
- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Die Messleitungen an die Messpunkte anschließen und den Frequenzwert auf dem Display ablesen.

### Logic-Messungen

- Den Funktions-/Bereichswahlschalter auf die „LOGIC“ Position einstellen.
- Die rote Messleitung an die Buchse „VΩ“ und die schwarze Messleitung an die Buchse „COM“ anschließen.
- Die rote Messleitung an den Messpunkt und die schwarze Messleitung an „common-buss“ der Logik-Schaltung anschließen.
- Ein“▲“ auf dem Display zeigt "TTL logic high" und ein "▼" zeigt " TTL logic low." An. Beide Zeichen leuchten wenn der Wert zwischen "High" und "Low" hin- und herschaltet.

## WARTUNG

### WARNHINWEIS

Vor dem Austausch der Batterie oder der Sicherungen oder anderen Wartungsarbeiten bitte unbedingt die Messleitungen abstecken!

### Austausch der Batterie

Das Gerät wird von einer 9 Volt gespeist (NEDA 1604, IEC 6F22). Wenn ein Austausch erforderlich ist, erscheint auf dem Display das Symbol . Zum Batteriewechsel entfernen Sie auf der Rückseite des Geräts die drei Schrauben und nehmen das vordere Gehäuseeteil ab. Entnehmen Sie dann die Batterie aus dem Unterteil des Geräts.

### Austausch von Sicherungen

Wenn keine Strommessungen möglich sind, überprüfen Sie, ob die Sicherungen für den Überlastschutz defekt sind. Zum Austausch der Sicherungen die drei Schrauben auf der Rückseite des Geräts entfernen und das vordere Gehäuseeteil abnehmen. Die Sicherung F1 nur mit einer originalen, flinken Keramik-Sicherung des Typs 0,5 A/500 V, 6,35 x 32 mm und die Sicherung F2 nur mit einer originalen, flinken Keramik-Sicherung des Typs 10 A/600 V, 6,35 x 25,4 mm ersetzen.

### Reinigung

Gehäuse mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger abwischen. Keine Scheuer- oder Lösungsmittel verwenden. Schmutz oder Feuchtigkeit an den Klemmen kann zu fehlerhaften Messergebnissen führen.



**Sicherheit** Erfüllt die Normen IEC61010-1 (EN61010-1), CATII 1000V, CATIII 600V, Klasse II, Verschmutzungsgrad 2 zur Verwendung in Innenräumen.

**CATII:** Gilt für Messungen an Schaltkreisen, die direkt mit einer Niederspannungseinrichtung verbunden sind.

**CAT III:** Gilt für Messungen an Geräten in Festinstallationen in Gebäuden.

**EMV:** Erfüllt die Norm EN61326.

Folgende Symbole finden Sie auf dem Gerät:

- Vorsicht! Bitte Sicherheitshinweise in beiliegenden Dokumenten beachten.
- Gerät durchgängig geschützt durch doppelte Isolierung (Klasse II)
- Wechselstrom
- Gleichstrom
- Erde



## Limited One-Year Warranty

B&K Precision warrants to the original purchaser that its products and the component parts thereof, will be free from defects in workmanship and materials for a period of one year from date of purchase from an authorized B&K Precision distributor.

B&K Precision will, without charge, repair or replace, at its option, defective product or component parts. Returned product must be accompanied by proof of the purchase date in the form of a sales receipt.

To obtain warranty coverage in the U.S.A., this product must be registered by completing the warranty registration form on [www.bkprecision.com](http://www.bkprecision.com) within fifteen (15) days of purchase.

**Exclusions: This warranty does not apply in the event of misuse or abuse of the product or as a result of unauthorized alterations or repairs. The warranty is void if the serial number is altered, defaced or removed.**

B&K Precision shall not be liable for any consequential damages, including without limitation damages resulting from loss of use. Some states do not allow limitations of incidental or consequential damages. So the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific rights and you may have other rights, which vary from state-to-state.

---

## SERVICE INFORMATION

**Warranty Service:** Please go to our website, [www.bkpreicsion.com](http://www.bkpreicsion.com) & click on the service/repair button to obtain an RMA #. Return the product in the original packaging with proof of purchase to the address below. Clearly state in writing the performance problem and return any leads, probes, connectors and accessories that you are using with the device.

**Non-Warranty Service:** Please go to our website, [www.bkpreicsion.com](http://www.bkpreicsion.com) & click on the service/repair button to obtain an RMA #. Return the product in the original packaging to the address below. Clearly state in writing the performance problem and return any leads, probes, connectors and accessories that you are using with the device. Customers not on open account must include payment in the form of a money order or credit card. For the most current repair charges please visit [www.bkprecision.com](http://www.bkprecision.com) and click on "service/repair".

Return all merchandise to B&K Precision Corp. with pre-paid shipping. The flat-rate repair charge for Non-Warranty Service does not include return shipping. Return shipping to locations in North American is included for Warranty Service. For overnight shipments and non-North American shipping fees please contact B&K Precision Corp.

B&K Precision Corp.  
22820 Savi Ranch Parkway  
Yorba Linda, CA 92887  
[www.bkprecision.com](http://www.bkprecision.com)  
714-921-9095

**Include with the returned instrument your complete return shipping address, contact name, phone number and description of problem.**